



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московская межрегиональная  
транспортная прокуратура

Калужская транспортная  
прокуратура

ул. Ленина, д. 4,  
г. Калуга, Россия, 248016  
Телефон/факс: 8(4842)553580  
E-mail: info@kaluga.mmtproc.ru

10.04.2018 № 07-03-2018

Директору Калужского филиала  
«Петербургский государственный  
университет путей сообщения Императора  
Александра I»

Котенковой С.В.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устраниении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

Калужской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения должностными лицами Калужского филиала «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее – Техникум) законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены существенные нарушения федерального законодательства в указанной сфере.

На основании ст. 37 Закона о пожарной безопасности руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В ходе проверки установлено, что должностными лицами Техникума правила, содержащие требования пожарной безопасности, соблюдаются не в полной мере.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР РФ).

СА 019463

В соответствии п. 50 ППР РФ руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

В нарушение п. 50 ППР РФ в учреждении не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год.

На основании п. 3 ППР РФ лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 утверждены нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (далее – Нормы).

Согласно п. 36 Норм обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа.

Несмотря на требования п. 36 Норм, работниками, назначенными приказом ответственными за проведение противопожарного инструктажа, не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства.

В соответствии с п. 61 ППР РФ руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

В нарушение п. 61 ППР РФ в Техникуме не организовано проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением актов проверки.

В ходе проверки учебного корпуса Техникума установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

На основании п. 20 ППР РФ руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами

5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Несмотря на требования п. 20 ППР РФ, в Техникуме не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с Техническим регламентом.

В нарушение п. 61 ППР РФ не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

В ходе проверки западного корпуса Техникума установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 введен в действие Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130-2009).

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130-2009 лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Несмотря на требования п. 4.2.7 СП 1.13130-2009, вторые створки дверей лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

Установлено, что должностными лицами Техникума не обеспечено исправное состояние электрической розетки в помещении № 3307, что является несоблюдением норм п. 42 ППР РФ.

Приказом МЧС России от 18.07.2013 № 474 утвержден Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013).

Согласно п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 предсматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.

В нарушение п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 в кладовом помещении № 3303 не установлена противопожарная дверь 2-го типа.

В соответствии с п. 349 ППР РФ оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

Несмотря на требования п. 349 ППР РФ, не обеспечено размещение аппарата, предназначенного для отключения электроснабжения кладового помещения № 3303, вне кладового помещения.

Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 введен в действие Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (далее - СП 7.13130.2013).

На основании п. 6.24 СП 7.13130.2013 для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции,

кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.

В нарушение п. 6.24 СП 7.13130.2013 не обеспечено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции по сигналам, формируемым автоматической установкой пожарной сигнализации.

В ходе проверки центрального корпуса Техникума установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В нарушение п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 не установлена противопожарная дверь 2-го типа в кладовом помещении № 1104.

Согласно п. 4.2.4 СП 1.13130-2009 при наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.

Установлено, что в Техникуме не обеспечено рассредоточенное расположение двух эвакуационных выходов из актового зала, что является нарушением п. 4.2.4 СП 1.13130-2009.

Кроме того, таблицей 29 Технического регламента установлена область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов. Однако, в Техникуме допущено применение отделочного материала (ламината) с неизвестными показателями для покрытия пола в актовом зале, при требуемых показателях, соответствующих классу материала КМ 2.

В ходе проверки восточного корпуса Техникума установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В нарушение п. 42 ППР РФ не обеспечено исправное состояние электрической розетки в помещении № 2101.

В соответствии с п. 4.2.1 СП 1.13130-2009 не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек.

На основании п. 6.1.11 СП 1.13130-2009 ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек.

Несмотря на требования п.п. 4.2.1, 6.1.11 СП 1.13130-2009, спортивный зал, предназначенный для одновременного пребывания более 50 человек, не обеспечен вторым эвакуационным выходом шириной (в свету) не менее 1,2 м.

Также, таблицей 29 Технического регламента установлена область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов, однако в ПГУПС допущено применение отделочного материала (деревянная рейка) с

ненормируемыми показателями пожарной опасности на стенах спортивного зала, при требуемых показателях, соответствующих классу материала КМ 2.

В ходе проверки северного корпуса Техникума установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с п. 33 ППР РФ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На основании п. 4.2.6 СП 1.13130-2009 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

В нарушение п. 33 ППР РФ, п. 4.2.6 СП 1.13130-2009 не обеспечена возможность открывания дверей лестничных клеток по ходу эвакуации людей из здания в обоих лестничных клетках.

Кроме того, таблицей 28 Технического регламента установлена область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации, однако в ПГУПС допущено применение отделочного материала (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия полов в общих коридорах, при требуемых показателях, соответствующих классу материала КМ 1.

Согласно п. 236 ППР РФ на объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Несмотря на требования п. 236 ППР РФ, в Техникуме допущено хранение различных материалов в помещении вентиляционной камеры в подвале.

Кроме того, установлено, что в Техникуме в нарушение п. 6.24 СП 7.13130.2013 не обеспечено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции по сигналам, формируемым автоматической установкой пожарной сигнализации.

В ходе проверки общежитий Техникума установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с п. 10 ППР РФ руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время).

В нарушение п. 10 ППР РФ не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект

защиты с ночным пребыванием людей (общежития № 1 и № 2), информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время).

В ходе проверки общежития № 1 Техникума установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

На основании п. 478 ППР РФ руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.

Несмотря на требования п. 478 ППР РФ, не обеспечено исправное состояние углекислотного огнетушителя в электрощитовой (отсутствует раструб).

Кроме того, таблицей 28 Технического регламента установлена область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации, однако в ПГУПС допущено применение отделочного материала (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия полов в общих коридорах, при требуемых показателях, соответствующих классу материала КМ 3.

Согласно п. 349 ППР РФ оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

Установлено, что в общежитии № 1 Техникума не обеспечено размещение аппарата, предназначенного для отключения электроснабжения бельевой, вне данного помещения для хранения, что является нарушением п. 349 ППР РФ.

В нарушение п. 42 ППР РФ не обеспечено исправное состояние электрических розеток в комнатах 51 и 54.

В ходе проверки общежития № 2 ПГУПС установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В нарушение п. 33 ППР РФ, п. 4.2.6 СП 1.13130-2009 не обеспечена возможность открывания дверей эвакуационных выходов из телевизионной комнаты на 48 посадочных мест на первом этаже по ходу эвакуации людей из помещения.

В соответствии с п. 42в ППР РФ запрещается оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Несмотря на требования п. 42в ППР РФ, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, в комнате № 101.

На основании п. 59 ППР РФ руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных

насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

В нарушение п. 59 ППР РФ не обеспечено проведение проверок работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей должностными лицами Техникума, что обусловлено отсутствием со стороны руководства надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников, что ставит под угрозу жизнь и здоровье обучающихся в техникуме, работников и иных лиц.

Принимая во внимание, что подобные нарушения закона в дальнейшем недопустимы, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Калужской транспортной прокуратуры. Принять меры к устраниению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопущению подобных нарушений впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Калужскую транспортную прокуратуру письменно в установленный законом месячный срок.

Заместитель транспортного прокурора

советник юстиции

А.В. Самойлова